

# 機械油で汚れた屋内工場床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



## 施工時間の目安

### 48㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	10時間
塗装完了後乾燥時間	2日

## 塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	機械油が染み込んでいる場所に油用のアルカリ性洗剤か中性洗剤を塗布して10分以上放置し、機械油を浮かせてからブラシでこすり洗浄。ぬめりが無くなるまで水で十分に洗い流した後、最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	ポウジテックス油面シーラーエポ	3 : 1 (主剤 : 硬化剤)	ハケ ローラー	1	0.15~0.18	89~107㎡	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	フロアピアニ	15 : 0.3 : 0.7 (主剤:硬化剤:水)	ハケ ローラー	2	0.12~0.16	48~64㎡	24h以内	2h以上 48h以内	—	3h以上 完全硬化 2日以上

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

・ポウジテックス油面シーラーエポ : 1時間以内

・フロアピアニ : 24時間以内

## 塗り方（施工手順）

- 油分を除去する** **乾燥24h以上**  
機械油が染み込んだ箇所に油用アルカリ性洗剤か中性洗剤を塗布して10分以上放置してください。機械油を浮かせてからブラシでこすり、ぬめりがなくなるまで水で十分に洗い流してください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になるため、塗装予定の前日までに実施し、最低24時間以上乾燥させてください。
- マスキング養生**  
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 下塗り塗装 ポウジテックス油面シーラーエポを塗る** **乾燥4h以上48h以内**  
主剤と硬化剤を3 : 1の割合で混合してください（可使時間1時間以内のため、使用する分だけ都度配合してください）。よく振って均一になるまで混ぜた後、出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りします。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 上塗り2度塗り フロアピアニを塗る** **各乾燥2h以上**  
主剤 : 硬化剤 : 水 = 15 : 0.3 : 0.7の割合で混合してください（可使時間24時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください）。硬化剤に水を入れて蓋を閉めよく振り混ぜた後、主剤に加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ってください。1度塗り後2時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 養生撤去**  
塗装後3時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 完成** **重量物走行 : 2日後**  
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上（23℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。  
**乾燥時間 : 歩行可能 3時間、重量物走行可能 2日後 / 23℃の場合**

## 株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321